

**ZIDARIE DE PIATRA Sub cota  $\pm 0.00 = 862.80$  (cota pasarelei)**  
- Portuni de zidarie de piatra brută tesuta cu zidarie veche de piatra, cu contururi neregulate, posibil recuperate din sit, cu marginile degradate montaj mixt, stare buna  
- masa de mortar cu adaos de ciment marca inferioara, cu aspectul paramentului piatra fatutia inglobata/innecata in mortar, stare buna  
Se curata toata suprafata de parament de vegetatie, cruste negre, degradati biogene ale pietrei  
Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare  
Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate  
Se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata  
Se rostuieste cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initiala, mortarul nu va depasi fila exteriora a caramizilor  
Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in aceasi tehnologie si material, dupa caz)

**ZIDARIE DE PIATRA Sub cota  $\pm 0.00 = 862.80$  (cota pasarelei)**  
- Portuni de zidarie de piatra brută tesuta cu zidarie veche de piatra, cu contururi neregulate, posibil recuperate din sit, cu marginile degradate montaj mixt, stare buna  
- masa de mortar cu adaos de ciment marca inferioara, cu aspectul paramentului piatra fatutia inglobata/innecata in mortar, stare buna  
Se curata toata suprafata de parament de vegetatie, cruste negre, degradati biogene ale pietrei  
Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare  
Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate  
Se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata  
Se rostuieste cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initiala, mortarul nu va depasi fila exteriora a caramizilor  
Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in aceasi tehnologie si material, dupa caz)

**ZIDARIE DE PIATRA Sub cota  $\pm 0.00 = 862.80$  (cota pasarelei)**  
- Portuni de zidarie de piatra brută tesuta cu zidarie veche de piatra, cu contururi neregulate, posibil recuperate din sit, cu marginile degradate montaj mixt, stare buna  
- masa de mortar cu adaos de ciment marca inferioara, cu aspectul paramentului piatra fatutia inglobata/innecata in mortar, stare buna  
Se curata toata suprafata de parament de vegetatie, cruste negre, degradati biogene ale pietrei  
Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare  
Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate  
Se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata  
Se rostuieste cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initiala, mortarul nu va depasi fila exteriora a caramizilor  
Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in aceasi tehnologie si material, dupa caz)

**ZIDARIE DE PIATRA Sub cota  $\pm 0.00 = 862.80$  (cota pasarelei)**  
- Portuni de zidarie de piatra brută tesuta cu zidarie veche de piatra, cu contururi neregulate, posibil recuperate din sit, cu marginile degradate montaj mixt, stare buna  
- masa de mortar cu adaos de ciment marca inferioara, cu aspectul paramentului piatra fatutia inglobata/innecata in mortar, stare buna  
Se curata toata suprafata de parament de vegetatie, cruste negre, degradati biogene ale pietrei  
Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare  
Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate  
Se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata  
Se rostuieste cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initiala, mortarul nu va depasi fila exteriora a caramizilor  
Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in aceasi tehnologie si material, dupa caz)

**LEGENDA**  
zona B conservare/consolidare  
zona A consolidare/conservare si refacere parament  
delimitare zone de interventii  
delimitare tipuri de degradari  
caramizi existente asupra carora se efectueaza lucrari  
caramizi lipsa total sau partial ce se vor inlocui



**LUCRARILE DE LA PUNCTELE 1, 2, 3 SI 4 SUNT VALABILE PENTRU TOATE 4 LATURILE / PE CONTUR INTERIOR**

Lacas grinzii de lemn ce sprijinesc planseul de lemn  
Se conserve sectiunea sa transversala  
Se consolideaza muchiile longitudinale

**1- LUCRARI DE DECAPARE STRAT VEGETAL PAMANT PENTRU REALIZARE PARDOSEALA LA SUBSOL**  
- caramida plina, dublu presata, dreptunghiulara min. 3 cm  
- mortar de poza 3 cm  
- sapa beton slab armata 10 cm  
- strat de separatie tehnologica folie PE  
- strat de rupere a capilaritatii pietris sort 16-3 fara nisip compactat la 15 cm  
- membrana geotextil  
- sol existent  
Se va realiza un silt perimetral de cca. 10 cm pe inaltime de min. 15 cm umplut cu pietris gri clunil sort 16-31

**2- ZIDARIE DE PIATRA VECHIE CONSOLIDARE SI CONSERVARE**  
CU H= cca. 50 cm+ cca. 30 cm sub CTN  
Zona inferioara zidarie veche de piatra cu contururi neregulate/cu marginile degradate sau pietre lipsa  
- piatra de masa de mortar  
Se curata toata suprafata de parament de vegetatie, degradati biogene ale pietrei si local rosturile adiacente degradate  
Se reface paramentul cu piatra recuperata, se completeaza zona lacunara/degradata cu material litic de aceeaasi factura/iespezi, se rostuieste cu mortar structurat  
Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare

OSIMUL ARHITECTURAL  
547  
Iolanda  
SZEKERES BALOGH  
Arhitect

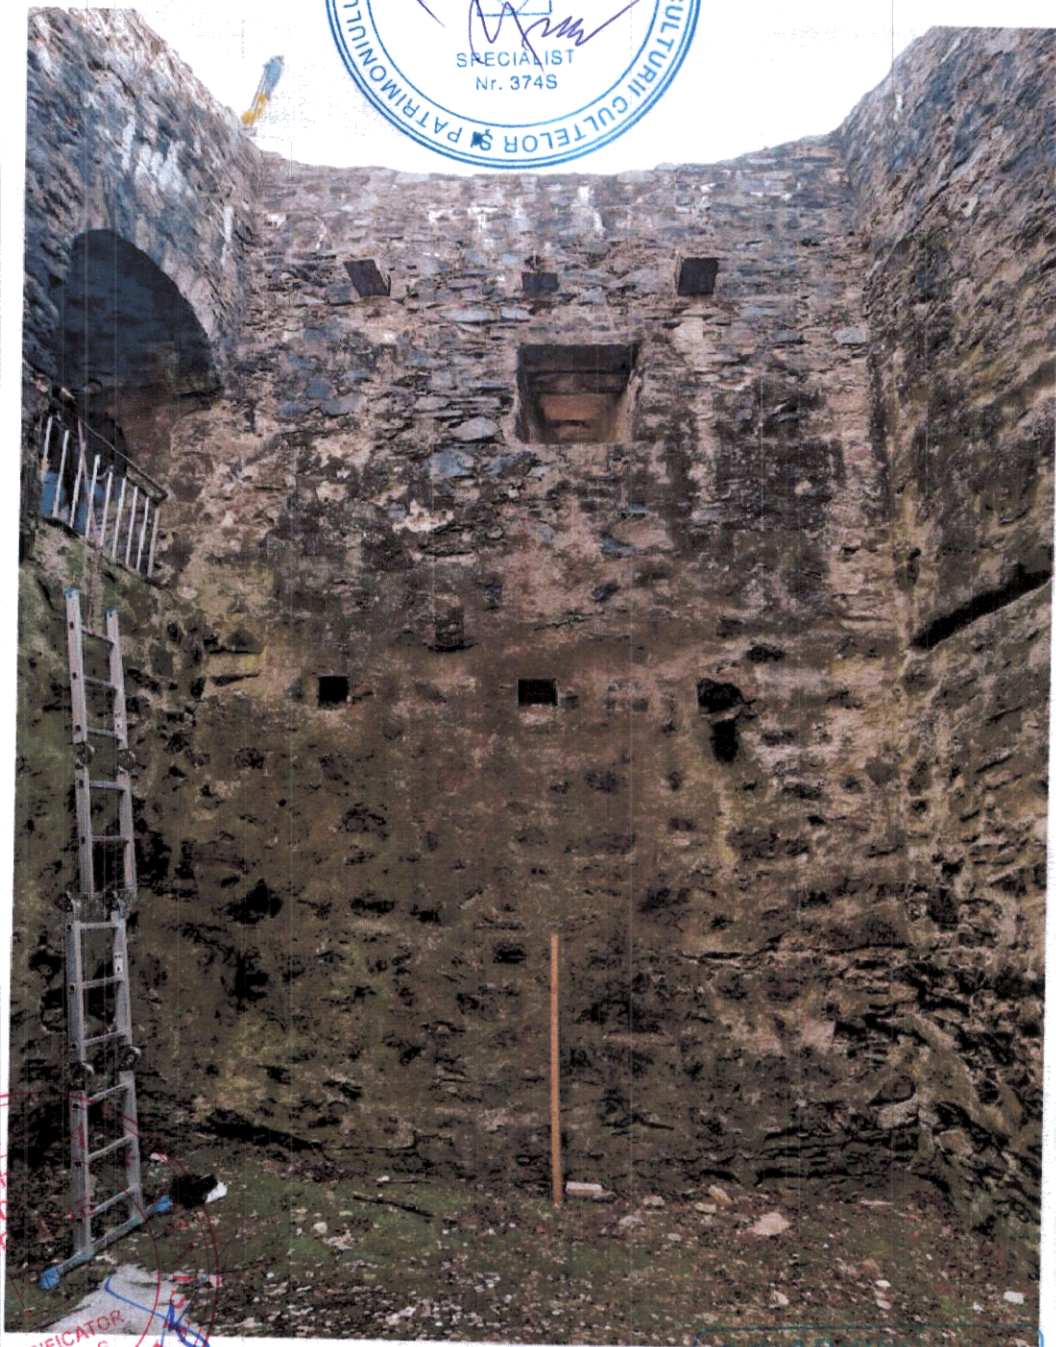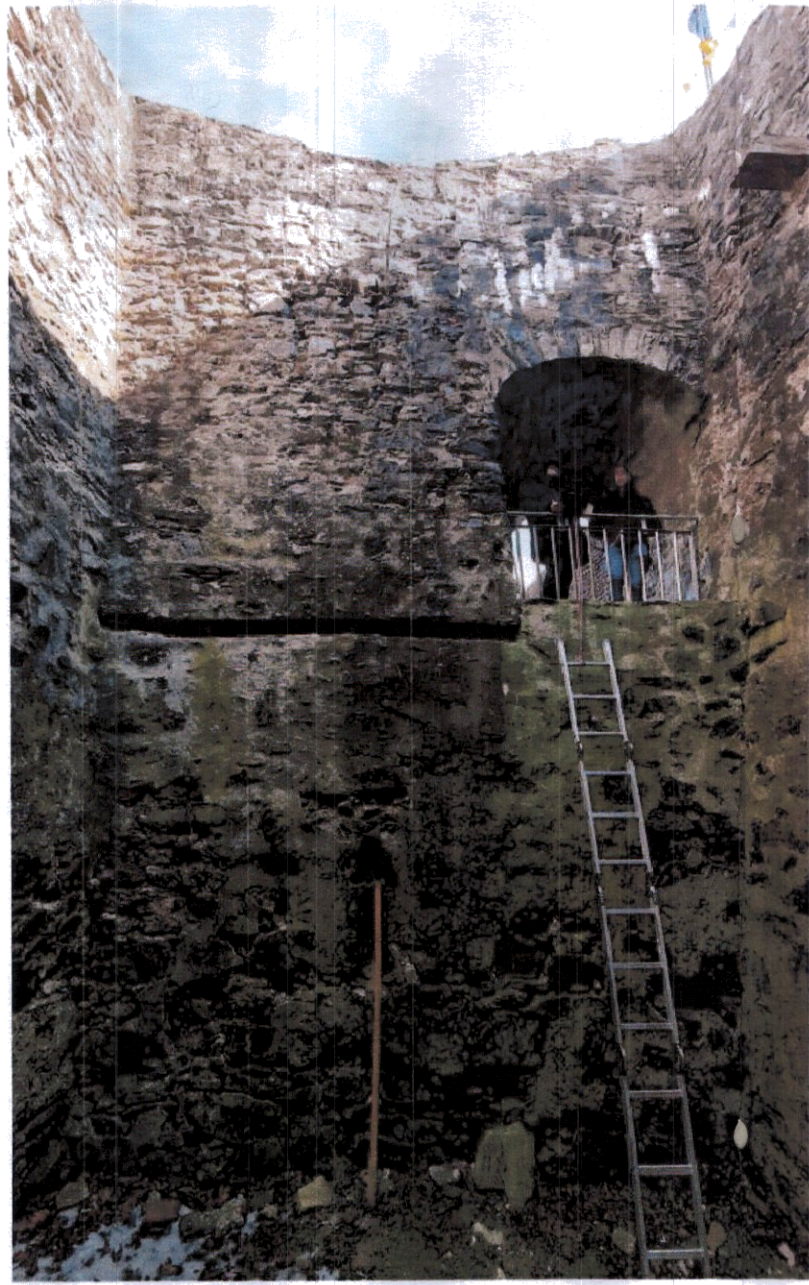

Zona	Material	Suprafata	Dezagregare	Biodegradare	Cruste negre
Turn 5 - fețe interioare complet	Zid piatra	141.6 m <sup>2</sup>	11.2 m <sup>2</sup>	12.8 m <sup>2</sup>	39.2 m <sup>2</sup>

Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020, SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti  
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. ARHING S.R.L. SI NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FARA AUTORIZAREA EXPRESA. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURA SI STAMPILA IN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRA.

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA	BENEFICIAR: UAT JUDETUL ARGES Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, Jud.Arges
	dr.arh. SZEKERES I.		DATA	CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES
	arh. stg. TINTOSAN O.		2021-2022	DESFASURATE INTERIOARE TURN TS CU EVIDENTIEREA STARI DE DEGRADARE A MATERIALELOR LA NIVELUL PARAMENTULUI
				PR.NR. XXXI-1120/2021 FAZA: DTAC+PT PL.NR: Ob.1/A59