


- NOTE:**
In conformitate cu prevederile Expertizei Tehnice (Solutia minimala) si corelat cu tema de arhitectura, se propun urmatoarele masuri de interventii:
- Consolidarea structurilor prin introducerea unor pereți din beton armat de 25cm grosime astfel încât prin conlucrarea cu cadrele existente sa poata oferi ansamblului o comportare specifica structurilor duale:
 - suprafetele de beton ale elementelor structurale rezistente vor fi buciardate;
 - conectorii se vor instala in gauri forate in miezul de beton al elementului, nu in stratul de acoperire cu beton;
 - stalpi existenti ce devin bulbi se vor camasiu in grosime de minim 7cm pe toate laturile, iar camasiuala se va ancora corespunzator in peretele propus;
 - Consolidarea structurilor prin introducerea unor grinzi de beton armat in deschiderea centrala (condor), in fiecare ax, pe toate nivelurile. Grinzile se vor ancora in structura existenta prin intermediul ancorelor chimice.
 - Consolidarea zonelor de capat ale grinzilor (minim 1.5 x Hgrinda) pentru cresterea capacitatii la forta torsiune. Pentru faza DALI s-a adoptat solutia cu camasiuia de beton armat.
 - Consolidarea fundatiilor existente astfel incat sa poata fi preluata si transmisia noua stare de eforturi la terenul bun de fundare.
 - Refacerea placii de pardoseala pe zonele afectate de consolidarea fundatiilor.
 - Se vor practica goluri in placile existente pentru traseele de instalatii.
 - Decopertarea tuturor tencuielilor exterioare si a elementelor decorative aplicate pe fetele stalpilor si grinzilor structurii, repararea degradarilor fetei betonului prin refacerea tencuielii cu mortar de ciment M100T, in grosimi rezonabile care sa asigure si acoperirea corespunzatoare a armaturilor daca dupa decopertarea finisajelor se smulg si bucati locale din stratul de acoperire.
 - Decopertarea tuturor tencuielilor exterioare si a elementelor decorative de pe fatade, executarea de reparatii locale a degradarilor din zidariile exterioare.
 - Revizuirea aspectului tuturor fetelor vazute ale elementelor de beton armat de la subsol, rectifierea muchiilor degradate, refacerea stratului de acoperire al armaturilor cu metode moderne, dupa curatarea si testarea entoccurii a armaturilor vizibile.
 - In cazul in care se constata ca elementele de zidarie sunt continuate dintr-un corp in altul, se vor realiza resturi de 5cm grosime, umplute cu polistiren extrudat.
 - Se vor repara toate elementele fisurate de zidarie prin injectari cu materiale de reparatii specifice structurilor de zidarie. Toate injectariile in fisurile din zidarie (pereti, spatei, parapete, balcoane) constatate cu ocazia decopertarii se vor realiza numai dupa indepartarea tencuielii existente pana la zidaria de caramida si curatarea de impuritati prin suflare cu jet de aer sub presiune.
 - Pentru remedierea defectelor aparute in elementele din beton armat se vor respecta prevederile normativului C149. Pentru achiziționarea mortarului si a betonului de reparatii se recomanda produsele MAPEGROUT T60, SIKAMONOTOP - 614.
 - Refacerea integrala a straturilor acoperisului, cu indepartarea straturilor actuale, inclusiv a betonului de panta si a termoizolatiei din caramida BCA, si refacerea lor cu materiale usoare si moderne existente si agumentate, contribuind astfel la reducerea substantiaila si incalcarilor la planseul peste ultimul nivel.
 - Decopertarea altorilor de caramida existente si refacerea acestora.
- Nota:** Inaltimea afacerii va depasi straturile terasei nou propuse. Pana la inaltimea zonei de protectie se va completa cu o structura usara din metal care sa aiba rol de parapet de protectie la inaltime, conform propunerii arhitectului la faza urmatoare de proiectare.
- Revizuirea si refacerea partiala sau totala a instalatiilor sanitare interioare pentru evitarea degradarii tencuielilor si betoanelor din cauza infiltratilor de apa prin zonele defecte.
 - Igienizarea subsolului, revizuirea si punerea in stare de functionare a tuturor gunilor de ventilare in vederea stoparii igriasiei, repararea instalatiilor de orice natura din subsol care au pierdut de apa sau aburi, revizuirea si punerea in functionare a canalizatorilor si hidroizolarea subsolului pentru evitarea infiltratilor de apa la fundatii sau la structura.
 - Refacerea sistemelor verticale in jurul constructiei cu dirijarea apelor pluviale spre o canalizare.

- NOTE:**
- Referitor la consolidarea fundatiilor existente, pe zona din axul T7, s-a traslatat peretele de consolidare la interior, iar consolidarea fundatiilor se va limita la conturul fundatiilor existente.
 - Din punct de vedere functional, s-a dispus un lift pentru morgia intre subsol si demisol, pentru care rezulta necesare lucrari structurale, astfel:
 - a. Realizarea unei baze pentru liftul propus;
 - b. Practicarea unui gol in placa peste subsol;
 - Se vor realiza lucrari de consolidare fundatii, dispunere stalpi si consolidare planseu peste subsol pentru amplasare echipament CT.

MATERIALE:		NOTE GENERALE:		
1. BETON IN INFRASTRUCTURA	B50(C23/35) - beton simplu in fundatii continue sub pereti de zidarie	1. Structura initiala a fost proiectata conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1983".	+23.44 +20.14 +16.84 +13.54 +10.24 +6.94 +3.44 -0.06 -3.56 -6.94	
	B100 (C67.5) - beton simplu in talpi fundatii izolate			
2. BETON IN SUPRACSTRUCTURA	B20(C12/15) - beton armat in cuzineti	2. Conform normativului "P100-12013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul PITESTI se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare $a_g=0.25g$ pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta $M_R=225$ ani si perioada de colt a spectrului de raspuns $T_c=0.7$ sec.	ETAJ 6 ETAJ 5 ETAJ 4 ETAJ 3 ETAJ 2 ETAJ 1 DEMISOL SUBSOL	
	B20(C12/15) - beton armat in cuzineti			
3. ARMATURA		3. Clasa de importanta si de expunere la intemperii a constructiei (conform Normativului P100/1-2013) este I pentru care $\gamma_t = 1.4$.		
4. BETON ARMAT PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE		4. Constructiua are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 s la Ordinul 3/IN din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "A" de importanta.		
5. ARMATURA PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE		5. Orice neptivitate de date si cote va fi semnalata expertului, pentru analiza si solutiunare.		
		Clasa: C25/30		
		B50(C23/35) C		

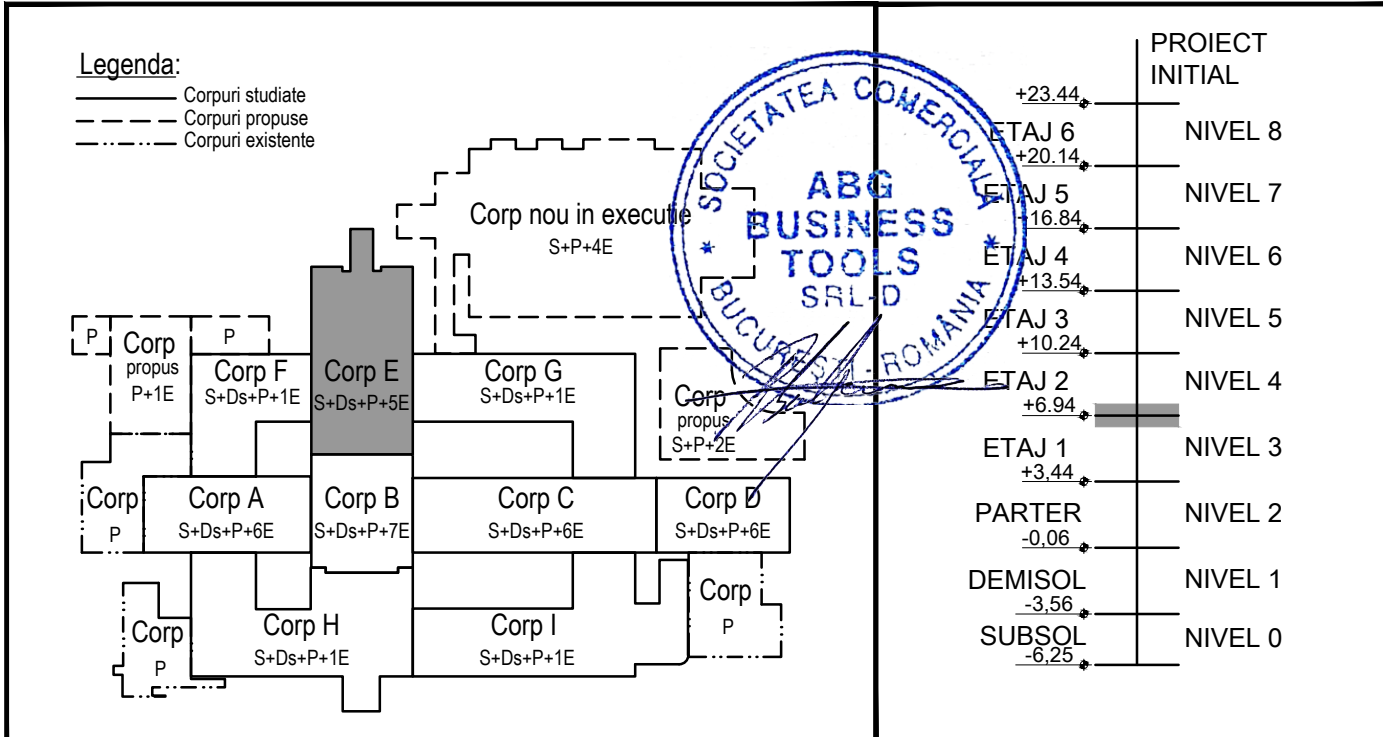

NOTA				Solutiile tehnice si economice cuprinse in prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scopul prevazut in contract. Documentatia nu poate fi reprodusa - integral sau partial - fara acordul scris al ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.	
ABG BUSINESS TOOLS				BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES	
CUI 40234740 J400234740 Bucuresti, 52, Lantului 4				PROIECT NR. 249/21	
INTOCMIT	NUME	SEMNATURA	SCARA	DENUMIRE PROIECT: ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	
Sef proiect:	Arh. ARGHIR Maria Cristina		1:50	FAZA D.A.L.I.	
Proiectat:	Ing. FALCESCU Ionut		DATA	TITLUL PLANSEI: PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1 SITUATIE PROPUSA - CORP E	
Desenat:	Ing. ELPUJAN Teodora		08.2022	PL.NR.RE-P5 REV. -	